

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

JIANGSU DONGCHENG M&E TOOLS CO., LTD,  
адрес : Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong  
Jiangsu Province, China.  
+86-(400)-182-5988)

<https://dcktool.ru/>

Страна производителя: Китайская Народная Республика  
Изготовитель: JIANGSU DONGCHENG M&E TOOLS CO., LTD.


Адрес: Kunshan Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong  
City, Jiangsu Province. №ЕАЭС RU C CN АЖ49 В.02288/23

Сертификат соответствия: №ЕАЭС RU C CN АЖ49 В.02288/23

Срок действия: с 22.03.2023г. по 21.03.2028г. включительно

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-CN.PA028.3.39070/23

Срок действия: с 14.03.2023г. по 13.03.2028г., включительно

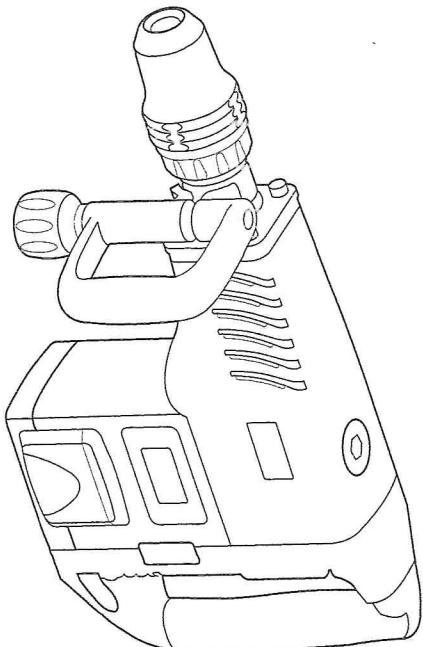

Демонтаж



Изображения, рисунки и фотографии могут немного отличаться из-за постоянного улучшения продукта, см.  
конструкцию нашего устройства.


KZG10

Отбойный молоток электрический

DCK

RU



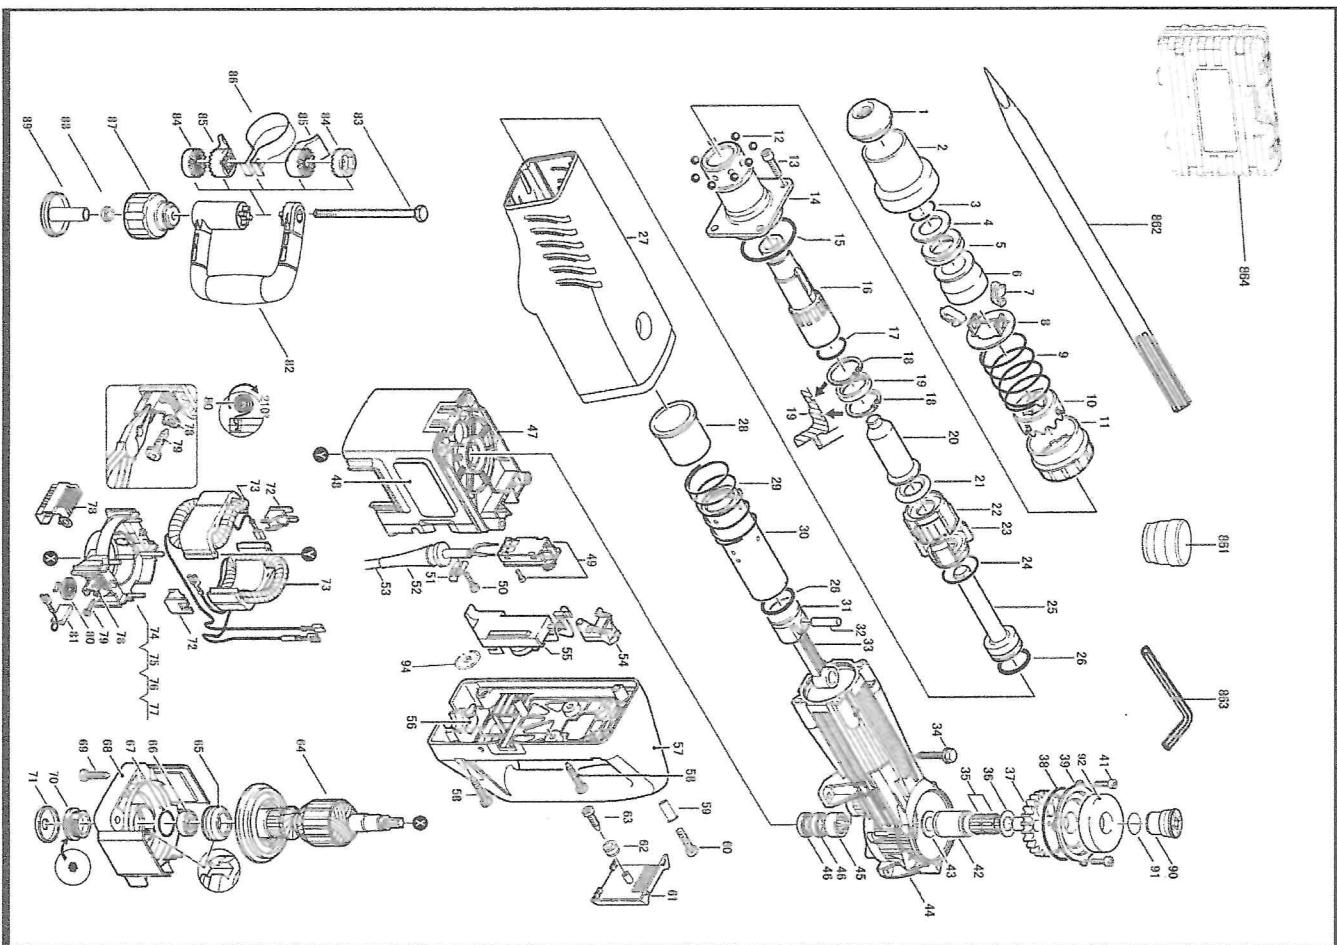

## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ



**ВНИМАНИЕ!** Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Несоблюдение обозначается электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

### Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в инструкции обозначает электроинструмент, работающий от сети (проводной) или от аккумулятора (беспроводной).

#### 1) Безопасность в рабочей зоне

а) Рабочая зона должна быть чистой и хорошо освещенной. Зажгламленность или недостаточная освещенность могут привести к несчастным случаям.

б) Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии пыли, влаги, газов или пыли. Работа с жидкостями, газов или пыли. Работа с электроинструментом может создать искры, которые могут воспламенить пыль или парение.

в) Во время работы с электроинструментом не подпускайте детей и посторонних лиц. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

#### 2) Электрическая безопасность

а) Электроинструмент должен соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте штекер-переходники с заземленными (заземляющими) электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.

б) Избегайте контакта тела с заземленными или заряженными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, печи и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено или занято.

в) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Гололед на воде в электроинструменте увеличивает риск поражения электрическим током.

г) Не допускать нецелевого использования кабеля питания. Никогда не используйте кабель питания для переноски, перегибания или отсоединения.

электроинструмента. Держите кабель питания подальше от тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Глубокий контакт с кабелем может привести к поражению электрическим током.

д) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подключенный для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

е) Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания с устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Термин "устройство защитного отключения (УЗО)" можно заменить термином "выключатель короткого замыкания на землю (ВКЗЗ)" или "прерыватель цепи при утечке на землю (ПЦУЗ)".

#### 3) Личная безопасность

а) При работе с электроинструментом будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здоровым смыслом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или лекарственных средств. Ненормальнаяность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защиту для глаз. Защищите средоточия, такие как противоположные макушки, нескользящая обувь, каска или средства защиты органов слуха, используяшие в соответствующих условиях, уменьшают количество травм.

в) Предотвратите не преднамеренный запуск. Всегда подключайте к источнику питания и/или аккумуляторной батареи, взятием или переноской инструмента. Убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Если пользователь передает электроинструмент, держа палец на переключателе, или запускает электроинструмент с переключателем во включенном положении, это может привести к несчастным случаям.

г) Перед включением инструмента уберите регулировочный или гаечный ключ, гаечный ключ или ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

д) Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте



## ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Задний кожух	31	Поршень
2	Защитный рукав	32	Штифт поршня
3	Стопорное кольцо для вала 30	33	Соединительный стержень
4	Шайба	34	Саморез с шестигранной головкой ST16,3x33 (с плоской шайбой)
5	Демонтирующее кольцо	35	Игольчатый подшипник K162216
6	Стопорная втулка	36	Верхняя шайба
7	Направляющий штифт	37	Эксцентриковая шестерня
8	Фиксирующая пластина	38	О-образное кольцо (78,6x2,6)
9	Пружина скатия (57,5x2,5x85)	39	Колпачок маслёнки
10	Кольцо с насечкой	41	Винт с шестигранной головкой M5x12
11	Кожух кольца с насечкой	42	Кожух игольчатого подшипника
12	Стальной шарик 6,5	43	Нижняя шайба
13	Ботт с внутренним шестигранником SHex M8x30	44	Крышка цилиндра
14	Основание держателя инструмента	45	Игольчатый подшипник 202813
15	О-образное кольцо	46	Блок уплотнения вала
16	Держатель инструмента	47	Корпус двигателя
17	О-образное кольцо (65x2,5)	48	Пластиковая табличка
18	Стопорное кольцо для отверстия 4,5	49	Переключатель
19	Сальник (FB32x42x7)	50	Самонарезающий винт с плоскоконической головкой ST4x15
20	Ударный ботт	51	Сброс напряжения
21	Демонтирующее О-образное кольцо (22,2x11)	52	Защитное устройство кабеля
22	Скоба внешнего цилиндра	53	Кабель
23	Скоба внутреннего цилиндра	54	Рычаг переключения
24	О-образное кольцо (35,2x3)	55	Постоянное электронное управление
25	Боёк	56	Световод
26	О-образное кольцо (30x5)	57	Рукоятка
27	Задний кожух двигателя	58	Самонарезающий винт с плоскоконической головкой ST5x23
28	Пружинная втулка	59	Муфта с винтовой накройкой
29	Пружина сжатия (53,1x2,5x131)	60	Ботт с плоской головкой M6x30 (с плоской пружиной)
30	Цилиндр	61	Панель переключателей

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Данное изделие подходит для дробления, выравнивания, выкатывания, изготовления желобов, резки и других работ с бетоном, каменными конструкциями, асфальтовым покрытием и др. при использовании другого или других подходящих пристосовлений, например, зубила, лопаты и др. при обычных установках окраиной среды.

Номинальная мощность	1500Вт
Частота ударов	900-1800 /мин
Макс. сила удара	14Дж

Масса нетто

※ В связи с продолжительностью программы исследований и разработок, приведенные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## ИНСТРУКЦИИ, ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИЙ

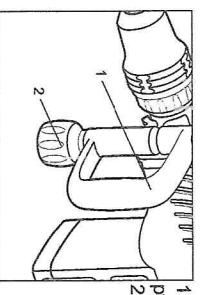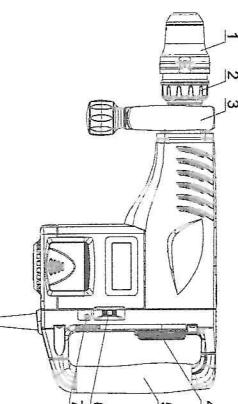

### • Установка или удаление биты

**ВНИМАНИЕ:** Всегда проверяйте, выключён ли инструмент и отключён ли он от сети, прежде чем вставить или извлечь биту. Не повредите пылезащитный колпачок при установке биты. Пылезащитный колпачок при значительной степени предотвращает попадание буровой пыли в держатель инструмента во время работы. Повреждённый пылезащитный колпачок следует немедленно заменить.

Перед установкой очистите хвостовик биты и нанесите консистентную смазку. Вставьте биту в держатель инструмента до щелка путём вращения.


### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### • Установка вспомогательной рукоятки

**ВНИМАНИЕ:** Всегда проверяйте, выключен ли инструмент и отключён ли он от сети, прежде чем выполнять любые работы по обслуживанию.

Перед началом работы всегда проверяйте, надёжно ли установлена вспомогательная рукоятка. Используйте инструмент только со вспомогательной рукояткой.

Вспомогательную рукоятку можно установить в любое положение для безопасной, эффективной и гёткой работы. Оставьте ручку, поверните её в нужное положение и снова затяните.

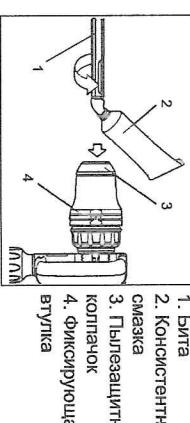


Потяните биту, чтобы убедиться, что она зафиксирована надежным образом. Чтобы извлечь биту, нажмите на стопорную втулку и извлеките биту.


1. Фиксирующая втулка	2.	1070
2. Пылезащитный капачок	3	1290
	4	1530
	5	1770
	6	1890

Замените, когда они изнашиваются до высоты менее 7 мм. Содержите утопленные щётки в чистоте и не позволяйте им скользить в держателях. Обе утопленные щётки следует заменять одновременно. Используйте только идентичные утопленные щётки.

1.Предельная  
 отметка

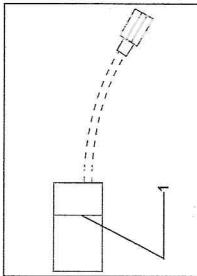


• Изменение положения бурения  
Долото можно зафиксировать в 12 положениях, чтобы обеспечить оптимальное рабочее положение в зависимости от применения.  
Вставьте долото в держатель инструмента. Сдвиньте регулировочное кольцо долота вперёд и поверните долото в нужное положение с помощью регулировочного кольца долота. Отпустите долото до щелчка.

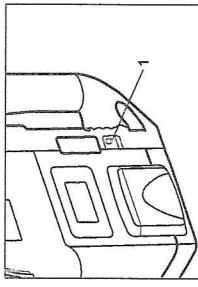

• Изменение положения бурения  
Долото можно зафиксировать в 12 положениях, чтобы обеспечить оптимальное рабочее положение в зависимости от применения.

**ВНИМАНИЕ:** Перед подключением инструмента всегда проверяйте, срабатывает ли переключатель на дрелахачим образом. Чтобы запустить инструмент, сдвиньте переключатель-ползунок вправо (1), чтобы остановить инструмент, сдвиньте переключатель-ползунок влево (0).


1.Переключатель-  
ползунок

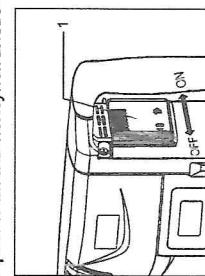

При работе в условиях низкой температуры инструмент достигает полной ударной силы только после прогрева в течение определённого времени. Время прогрева можно сократить, один раз ударив долотом инструмента по полу.


• Настройка силы удара  
Электронное управление обеспечивает бесступенчатый предварительный выбор скорости в зависимости от обрабатываемых материалов. Постоянное электронное управление обеспечивает почти постоянную заданную частоту ударов в условиях холостого хода и под нагрузкой.

1.Шкала  
постоянного  
электронного  
управления

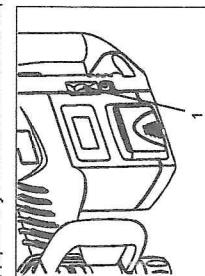

Пожалуйста, выберите правильную силу удара, соответствующую обрабатываемым материалам. Данные в следующей таблице являются значениями для стравки.


Положение шкалы управления	Сила удара (.../м)
1	900

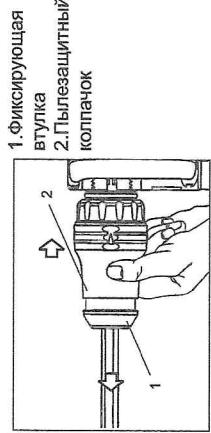

• Использование переключателя

**ВНИМАНИЕ:** Перед подключением инструмента всегда проверяйте, срабатывает ли переключатель на дрелахачим образом. Чтобы запустить инструмент, сдвиньте переключатель-ползунок вправо (1), чтобы остановить инструмент, сдвиньте переключатель-ползунок влево (0).

1.Переключатель-  
ползунок

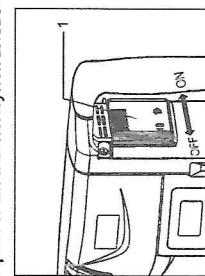

• Измельчение/Отслоение/Снос  
Крепко держите инструмент обеими руками. Включите инструмент и слегка надавите на него, чтобы не было неконтролируемого отскакивания. Слишком сильное нажатие на инструмент не повысит эффективность.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**  
**ВНИМАНИЕ:** Перед осмотром или техническим обслуживанием всегда выключите, выключичен ли и отсоединен ли инструмент от сети

Для обеспечения безопасной и надлежащей работы всегда поддерживайте чистоту инструмента и вентиляционных отверстий двигателя. Очищайте вентиляционные отверстия регулярно или по мере отложения пыли

- 1.Проверка биты  
Поскольку использование затупившейся биты снижает эффективность и может привести к неисправности двигателя, затачивайте или заменяйте биту, как только заметите износ.
- 2.Проверка крепёжных винтов  
Регулярно проверяйте все крепёжные винты и убедитесь, что они затянуты должным образом. Если любой из винтов ослаблен, немедленно затяните. Невыполнение этого требования может привести к серьёзной опасности.
- 3.Проверка и замена утопленных щёток  
Регулярно снимайте и проверяйте утопленные щётки.